

Монтаж и эксплуатация

1. Порядок монтажа скреп:

- вытянуть из упаковки необходимую длину ленты бандажной ЛМ-50 и отрезать при помощи инструмента для натяжения и резки бандажной ленты ИНСЛ-1;
- конец ленты бандажной вставить в скрепу (рисунок 1) и согнуть при помощи молотка (рисунок 2);
- прижать изделие, которое требуется закрепить, к опоре и пропустить ленту бандажную через технологические отверстия в изделии. Свободный конец ленты пропустить через скрепу и вложить в паз головки инструмента ИНСЛ-1 (рисунок 3);
- натянуть бандажную ленту вокруг опоры, вращая рукоятку инструмента ИНСЛ-1 (рисунки 4 и 5);
- после достижения необходимого натяжения согнуть ленту бандажную вокруг скрепы в противоположную от натяжения сторону и отрезать лишнюю часть (рисунок 6);
- при помощи молотка загнуть оставшуюся часть бандажной ленты (рисунок 7) и специальные прижимы на скрепе (рисунок 8).

2. Скрепы предназначены для использования один раз. Повторное использование в узле крепления арматуры не допускается.

3. Все работы необходимо производить с использованием ручного инструмента в защитных перчатках или рукавицах.

4. При монтаже и эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности и охраны труда при проведении строительных и электромонтажных работ.

5. Скрепы являются неремонтопригодными изделиями и в случае поломки подлежат утилизации.

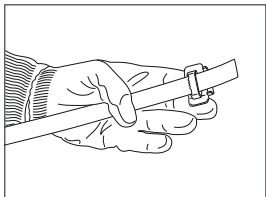


Рисунок 1

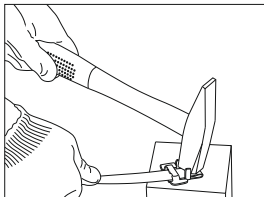


Рисунок 2

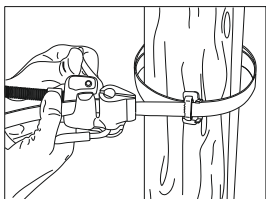


Рисунок 3

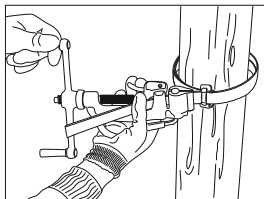


Рисунок 4

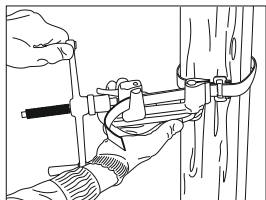


Рисунок 5

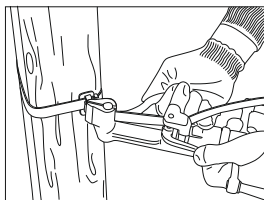


Рисунок 6

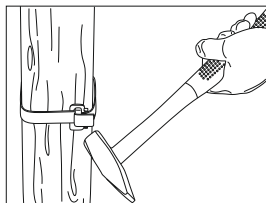


Рисунок 7

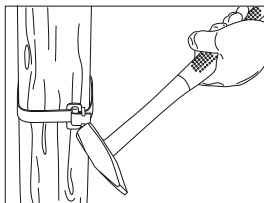


Рисунок 8